



# スズキ車のVST付ABSシステムの故障コード消去後の注意事項 (HN22S:Keiなど)

VST (Vehicle Stability control system) 付車の場合、新品のVSTコントローラ取付け時およびダイアグコード消去時は、ヨーレートセンサ、横Gセンサ、ステアリング角センサの中立点情報が消去された状態になっている為、センサ中立点情報を記憶させる必要があります。

## 中立点書込み操作手順

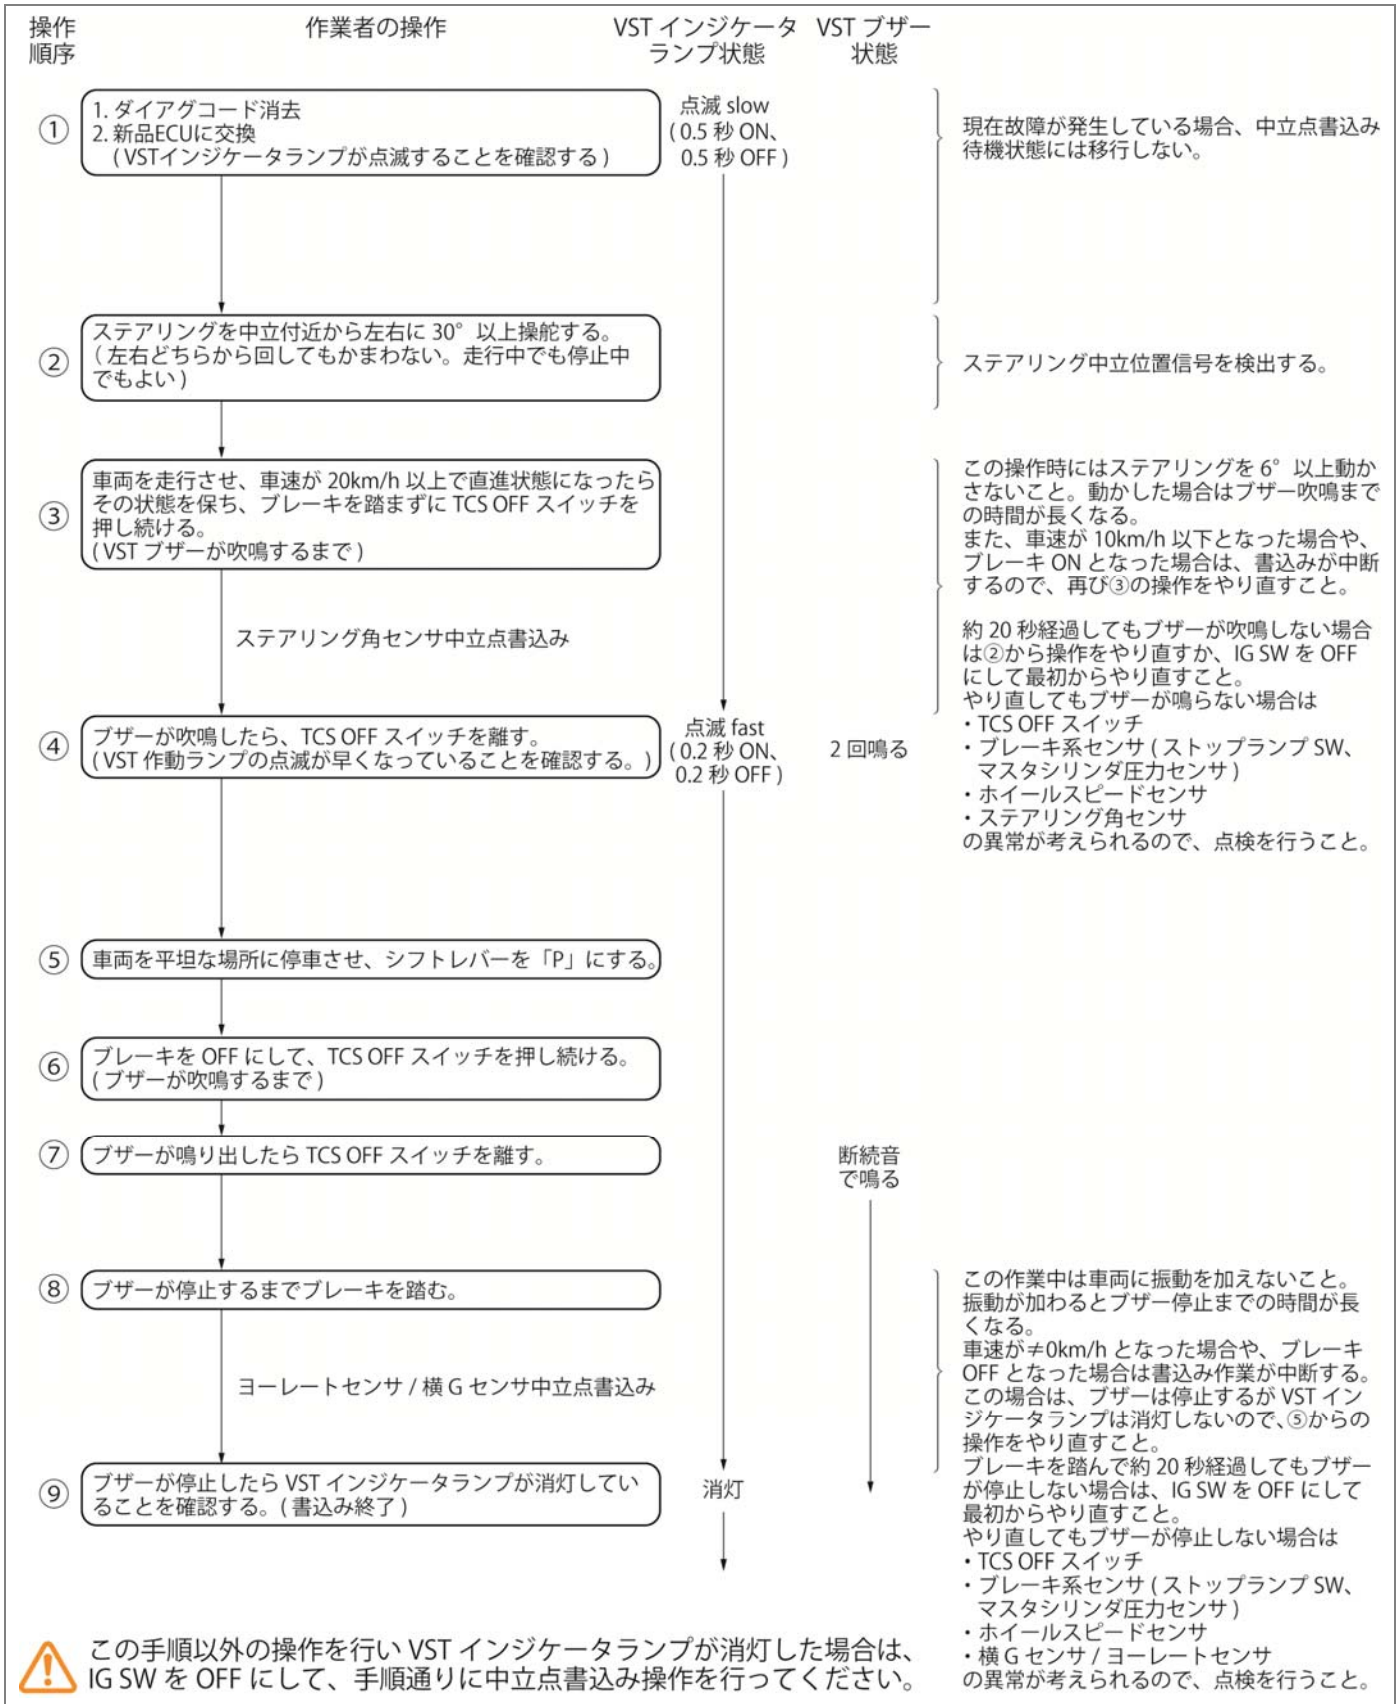

 この手順以外の操作を行い VST インジケータランプが消灯した場合は、IG SW を OFF にして、手順通りに中立点書込み操作を行ってください。